

SERVICE-INFO



Montage-Hinweis für die Spannrolle 531 0203 20 im Zahnriemen-KIT 530 0171 10 und im Wasserpumpen-KIT 530 0171 30

Hersteller: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelle:

Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motoren: 1.6, 2.0, 2.0i

OE-Nummern: 06A 109 479 (ersetzt)
06A 109 479 A (ersetzt)
06A 109 479 B (ersetzt)
06A 109 479 C (ersetzt)
06A 109 479 F (aktuell)

Art-Nr.: 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Bild 1: Der Stehbolzen ist nicht korrekt eingeschraubt.



Bild 2: Der Stehbolzen ist korrekt eingeschraubt.

Beim Einbau der Spannrolle 531 0203 20 muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das Gewinde (M10) des Stehbolzens komplett bündig im Motorblock verschraubt ist. Es darf kein Gewindegang mehr sichtbar sein (siehe Bild 2).

Ist das Gewinde (M10) des Stehbolzens nicht korrekt eingeschraubt (siehe Bild 1) liegt die Spannrolle nicht vollflächig an der Kontaktfläche des Motorblocks an und wird dabei beschädigt. Der Stehbolzen arbeitet sich in die Spannrolle hinein und vermittelt den Eindruck als sei sie fest verschraubt.

Bei laufendem Motor und den auftretenden, hohen Kräften an der Spannrolle kann sich damit der Stehbolzen lösen. Die Funktion der Spannrolle ist dann nicht mehr gewährleistet.



Unbedingt darauf achten, dass das Gewinde des Stehbolzens mit dem Motorblock bündig abschließt! Jede andere Position des Stehbolzens kann zu einer Fehlfunktion der Spannrolle führen!

Hinweis:

Zum Spannen des Zahnriemens verwenden Sie bitte einen 6mm-Innensechskantschlüssel um den Exzenter zu verdrehen.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 02.2011

INA 0067

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

