

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicación para el montaje de la polea tensora 531 0203 20

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motores: 1.6, 2.0, 2.0i

Ref. originales: 06A 109 479 (sustituido)
06A 109 479 A (sustituido)
06A 109 479 B (sustituido)
06A 109 479 C (sustituido)
06A 109 479 F (actual)

Nº de artículo: 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Fig. 1: El espárrago no está roscado correctamente.



Fig. 2: El espárrago está roscado correctamente.

Durante el montaje de la polea tensora 531 0203 20 debe asegurarse de que la rosca (M10) del espárrago esté completamente roscada en el bloque motor. No debe quedar visible ninguna vuelta de rosca (ver Fig. 2).

Si la rosca (M10) del espárrago no está completamente roscada (ver Fig. 1), la polea tensora no estará totalmente en contacto con el bloque motor, y por tanto, sufrirá daños. Por ello, es importante asegurarse del completo roscado del espárrago antes de montar el tensor.

Si no se rosca completamente el espárrago puede aflojarse con el motor en marcha debido a las fuerzas elevadas que se producen en la polea tensora y, por ello, el funcionamiento de la polea tensora ya no estará garantizado.



¡Asegúrese de que rosca del espárrago esté completamente roscada en el bloque motor!
¡Un espárrago mal colocado puede provocar un mal funcionamiento de la polea tensora!

Nota:

Para tensar la correa dentada, utilice una llave Allen de 6 mm para girar el excéntrico.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Versión 02.2011

INA 0067

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

